
Eks. Isætning af grenrør på eksisterende lerrør med SC koblinger

- 1 Skær sektionen som ønskes fjernet fri vha. rørskeer eller diamantskeer.
- 2 Fjern rørstykket og mål afstanden for tilpasning af det nye rørstykke. Det nye rørstykke skal være 20mm kortere end det gamle.
- 3 Spændebånd løsnes på koblingerne som trækkes ind over de eksisterende rørender.
- 4 Det nye rørstykke placeres korrekt.
- 5 Den 1/2 koblingsbredde markeres på det nye rørstykke målt fra begge ender.
- 6 Ved hjælp af disse markeringer monteres en kobling ad gangen. Koblingen trækkes hen over rørsamlingen til markering, og efterfølgende den anden.
- 7 Spændeboltene spændes på skift til det korrekte moment er nået.
- 8 Efter montering skal underlaget stemples forsigtigt, men grundigt op.

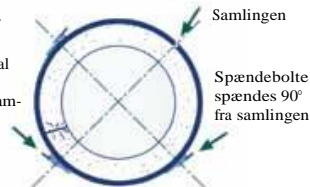

Eks. på samling af lerrør med rib rør ved hjælp af SC kobling og reduktion.

- 1 Reduktionen monteres på enden af det lille rør. Er det et ultra rør, anvendes der ultra indlæg (se side 11).
- 2 Spændebånd på kobling løsnes og den monteres på den store rørende. (1/2 koblingsbredde på stor og lille rørende)
- 3 Det brede svøb tilspændes først og herefter spændebåndene til det anbefalede moment, står på label.
- 4 Efter montering skal underlaget stemples forsigtigt, men grundigt op.


Eks. på anvendelse af WRC åben kobling.

- 1 Gummisvøbet placeres omhyggeligt omkring røret hvor det er skadet, med samlingen modsat skaden.
- 2 Monter den rustfrie clips som holder gummisvøbet på plads.
- 3 Monter det rustfrie svøb med bespændingsboltene 180° fra samlingen. (se skitse)
- 4 Monter spændebåndene med bespændingsboltene 90° fra samlingen.
- 5 Tilspænd spændeboltene til det anbefalede moment. Herefter tilspændes det rustfrie svøb.
- 6 Efter montering skal underlaget stemples forsigtigt, men grundigt op.

Svøbet skal spændes 180° fra samlingen



Samlingen

Spændebolte spændes 90° fra samlingen

Eks. på anvendelse af overgangskobling mellem lerrør og plastrør.

Overgangskobling AC

- 1 Træk koblingen på den store rørende til den rører bunden af koblingen.
- 2 Lig det lille rør klar og lav en markering på røret af den 1/2 koblingsbredde.
- 3 Skub det lille rør ind i koblingen til mærkningen.
- 4 Tilspænd spændeboltene til det anbefalede moment. Efter montering skal underlaget stemples forsigtigt, men grundigt op.

Standard koblinger SC

- 1 Træk koblingen helt ind på røret og placere det nye rørstykke.
- 2 Lav et mærke på det nye rørstykke på det 1/2 af koblingens længde.
- 3 Ved hjælp af mærket placeres koblingen midt over samlingen.
- 4 Tilspænd spændeboltene til det anbefalede moment. Efter montering skal underlaget stemples forsigtigt, men grundigt op.

For yderligere detaljer – kontakt Lauridsen's tekniske salgsafdeling.

**AC, WRC, SC standard og special koblinger i edpm- Nbr
 Montage, betjenings og vedligeholdelsesvejledning**

